

### Akril toshni qayta ishlashda eng ko'p uchraydigan nuqsonlar

Nº	Nuqson tarifi	Nuqsonning kelib chiqishi sababi	Hal qilish
1	Choklardagi yelim qisman polimerlanishi	Choklarga yelim ezib chiqarilayotganda, mikserning ichiga havo kirishi	Yelim vertikal holatda + 12-15°C haroratda saqlanishi kerak, ishlatishdan oldin esa naychadan havo siqib chiqarilishi kerak
2	Polimerizatsiya vaqt me'yordan ko'p/kam (18-20°C haroratda 40-45 daqiqa)	Ulanish jarayonida odatdagidan kam/ko'proq bo'lgan xonadagi atrof-muhit harorati, 18°C dan past haroratda polimerlanish uchun 15 daqiqa qo'shilishi kerak. 18°C dan past har bir daraja uchun 15 daqiqadan qo'shilishi kerak, 25°C dan yuqori haroratlarda yelming polimerlanish vaqt kamayadi	Optimal xona haroratiga (18-23°C) erishish
3	Yon tomonlari/qirralar yelim bilan birgalikda stoleshnitsadan ajralishi	Yelim bilan mahsulotning bir biriga yaxshi ulanmasligi, yuzaning yopishtirishdan oldin yog'sizlantirmaslik, ulanish joyiga chang tushishi	Yopishqoqlikni yaxshilash uchun ish qismlarining sirtlarini qo'pol abraziv qog'oz yordamida ishqalab oling (6-8 marta oldingava orqaga harakat qiling), yopishtirishdan oldin darhol spirtli mahsulotlar bilan yog'sizlantiring va spirtning to'liq bug'lanishini kuting, sirt va havoda iloji boricha kamroq chang borligiga ishonch hosil qiling
4	Ulanish jarayonida ko'zga tashlanadigan choklar	Ulanayotgan qismlarning noto'g'ri joylashtirilishi, bosim yetarli darajada qattiq bo'limgani	Yopishtirilayotgan qismlarni qunt bilan joylashtirish, ulaniladigan qismlar sifatini quruq holda tekshirish, agar bo'shlqlar bo'lsa, yana bir marotaba joylashtirib ko'rish, bosimni kuchaytirish

5	To'q va bir rangdagi mahsulotlar ulanishidagi oq yelimning ko'rinishi	Frezalash jarayonida material katta midqorda bo'lgani uchun qizib ketishi, uchini frezalashda qirralarning yonishi, o'tmas frezadan foydalanish	Frezalash uchun yangi frezani ishlatish, agar siz qalin materialdan foydalanishingiz kerak bo'lsa, unda frezalashni bir necha bosqichda amalga oshirish
6	Oq va och ranglardagi mahsulotlarni ulagandan so'ng, to'q rangdagi chokning ko'zga tashlanishi	Atseton yoki boshqa erituvchilar bilan yog'sizlantirish, ulanish joyiga chang tushishi yoki boshqa ifloslanishlar (masalan, belgilar) bo'lishi, to'q rangli yelimdan foydalanish.	Spiral bilan yog'sizlantirish, mahsulot atrofidagi tozalikni va qo'llarning tozaligini tekshirish, yelim choki atrofidagi 50 mm zonadagi yozuvlar va belgilarni olib tashlash, och rangdagi yelimdan foydalanish.
7	Ikki xil rangdagi materialni yopishtirishda "xiralashgan" yelim chizig'i	Yelim rangining noto'g'ri tanlanishi.	Yelim rangini eng och material rangiga moslab tanlash.
8	Stoleshnitsa yuzasida har qanday mahsulotdan tozalanmaydigan dog'lar, o'rgimchak to'ri ko'rinishidagi xatarlar ko'rinati	Yuza yetarli darajada silliqlanmaganligi, qo'pol abraziv qog'oz bilan silliqlashning birinchi bosqichidan qolgan izlarga chang yoki kir tushishi, yuza silliqlashning birinchi bosqichidan qolgan chanlardan tozalanmasligi.	Yuzani silliqlash tavsiyalarga muvofiq amalga oshirilishi, har bir keyingi bosqich avvalgisiga qaraganda 1,5-2 baravar ko'proq vaqtini tashkil etishi, mikronli (3M seriyali 266) silliqlash qog'ozidan foydalanilayotganda mat va yarim yaltiroq yuzani olishni yakunlayotganda 3M kompaniyasining Scotch Brite 7447 (bordo) va 7448 (kulrang)idan foydalanish, to'q ranglar uzoqroq silliqlashni talab qiladi.
9	Yaltiroq yuzaning xiralashishi, silliqlashda oqlik paydo bo'lishi	Silliqlash jarayonida materialning qizib ketishi	Silliqlashda materialning sirtini qizishini nazorat qilish kerak, agarda haddan tashqari qizib ketgan bo'lsa, materialni sovutish yoki siqilgan havo bilan puflash kerak bo'ladi.
10	Termoformatsiyalash jarayonida egilgan qismning tashqi tomonida mikro yoriqlar, oqlik	Materialning egilishradiusi noto'g'ritanlangan, material yetarli darajada qizdirilmagan	Oldindan materialning bir qismida tekshirib ko'rish, harorat va qizdirish vaqtini tekshirish

11	Termoformatsiyalash jarayonida materialning rangini o'zgarishi	Material haddan tashqari qizdirib yuborilgan	Harorat va qizdirish vaqtini tekshirish, kritik harorat 204°C, isitish vaqtini materialning 1 mm qalinligi uchun 3 daqiqa miqdorida hisoblanadi. Qizdirish ikki tomonlama bo'lsa, vaqt ½ ga kamayadi.
12	Past haroratlarda tashish/ishlatish paytida stoleshnitsa va qirralarining sinishi	<p>Termal kompensatsiya bo'shlqlariga rioya qilmaslik.</p> <p>Bo'shlqnini hisoblash formulasi</p> $DI(mm)=L(m)*0,035*DT(^{\circ}C)$ <p>bo'yicha amalga oshiriladi.</p> <p>Bu yerda,</p> <p>DI - mm da hisoblangan o'lcham o'zgarishi, L - m da (uzunlik, kenglik yoki balandlik) hisoblangan o'lchamlar o'zgarishi 0,035 - chiziqli kengayish koeffitsienti, DT - mahsulot ishlatiladigan joyidagi harorat farqi</p>	Pastki qatlam (podlojka) va qirralarning o'rtasida, shuningdek, stoleshnitsa va devorlar o'rtasida 1 m uzunlik uchun har tomonidan 1 mm, 2 m uchun – 2 mm va hokazo shartidan hisoblangan termal kompensatsiya bo'shlqlarini qoldirish kerak. (chiziqli kengayish koeffitsienti $30,5 \times 10^{-6}$ dyuym/dyuym/ $^{\circ}C$ )
13	Past haroratlarda tashish paytida stoleshnitsaning egilishi	Past harorat ta'sirida materialning siqilishi, bunday hollarda pastki qatlam (podlojka) siqilmaydi	Iliq kuzovli mashinada eksport qilish, Mahsulotning o'rnatish xonasida kamida 4 soat turishi
14	Ishlatilish jarayonida pechning yonida stoleshnitsaning yorilishi	Plita uchun kesish burchaklari tavsiyalarga muvofiq amalga oshirilmagan, kesish termal kompensatsion lentalar bilan ishlov berilmagan, burchak armaturalari yo'q yoki tavsiyalarga muvofiq bajarilmagan.	Pech uchun kesma qat'iy ravishda tavsiyalarga muvofiq qilinishi, burchaklardagi kengaytiruvchi bo'g'lnlarni kesib olish, ularni termal kompensatsion lentalar (3M alyuminiy folga 425 2-3 qatlamda, akril lenta 4941) bilan ishlov berishni unutmaslik.